



Druckmessumformer HDA 4700 Ex-Anwendungen

Relativdruck

Genauigkeit 0,25 %

Eigensicher, Staubgeschützes Gehäuse
Nicht funkend
ATEX, IECEx, 2-fach Zulassung
Redundant



Beschreibung:

Diese Variante des Druckmessumformers HDA 4700 wurde speziell zur Erhöhung der Verfügbarkeit in Systemen und Anlagen in explosionsgefährdeten Umgebungen entwickelt.

Durch die Verwendung von 2 sehr genauen und robusten Sensorelementen mit Dünnfilm DMS auf einer Edelstahlmembran und der ebenfalls redundant ausgelegten Elektronik, verfügt das Gerät über eine komplett redundante Architektur.

Die beiden Ausgangssignale werden invertiert ausgegeben (Signal 1: 4..20 mA, Signal 2: 20..4 mA). Dies bewirkt, dass die Energie im eigensicheren Stromkreis gering gehalten wird, da die Summe des Stroms der Ausgangssignale bei jedem Druck 24mA beträgt.

Der Anschluss erfolgt über eine 2-kanalige Barriere.

Die 2-fach Zulassung gemäß ATEX und IECEx ermöglicht einen universellen, nahezu weltweiten Einsatz der Geräte in explosionsgefährdeten Umgebungen.

Durch seinen redundanten Aufbau ist der Sensor auch für Sicherheitskreise / Sicherheitsfunktionen in der Öl- und Gasindustrie geeignet. Das Gerät ist auch im Bergbau und in Bereichen mit hoher Staubbelastung einsetzbar.

Schutzklassen und Einsatzgebiete:

ATEX

I M1	Ex ia I Ma
II 1G	Ex ia IIC T6,T5 Ga
II 1/2 G	Ex ia IIC T6,T5 Ga/Gb
II 2 G	Ex ia IIC T6,T5 Gb
II 1D	Ex ia IIIC T85 °C/T95 °C Da
II 1D	Ex ta IIIC T85/95/105 °C T ₅₀₀ T120/ T ₅₀₀ T130/ T ₅₀₀ T140 °C Da
II 2D	Ex tb IIIC T85/T95/T105 °C Db
II 3G	Ex nA IIC T6, T5, T4 Gc
II 3G	Ex ic IIC T6, T5, T4 Gc
II 3D	Ex tc IIIC T85/T95/T105 °C Dc
II 3D	Ex ic IIIC T85/T95/T105 °C Dc

IECEx

Ex ia	I Ma
Ex ia	IIC T6,T5 Ga
Ex ia	IIC T6,T5 Ga/Gb
Ex ia	IIC T6,T5 Gb
Ex ia	IIIC T85/T95 °C Da
Ex ta	IIIC T85/T95/T105 °C Da T ₅₀₀ T120/ T ₅₀₀ T130/ T ₅₀₀ T140 °C Da
Ex tb	IIIC T85/T95/T105 °C Db
Ex nA	IIC T6,T5,T4 Gc
Ex ic	IIC T6,T5,T4 Gc
Ex tc	IIIC T85/T95/T105 °C Dc
Ex ic	IIIC T85/T95/T105 °C Dc

Technische Daten:

Eingangskenngrößen

Messbereich Signal 1	bar	40	60	100	160	250	400	600
Messbereich Signal 2	bar	40/60	60/100	100/160	160/250	250/400	400/600	600/1000
Überlastbereiche	bar	80	120	200	320	500	800	1200
Berstdruck	bar	200	300	500	800	1250	2000	2000

Mechanischer Anschluss	G1/4 A ISO 1179-2
Anzugsdrehmoment, empfohlen	20 Nm
Medienberührende Teile	Edelstahl: 1.4542; 1.4571; 1.4435; 1.4404; 1.4301; 1.4548 Dichtung: FPM
Gehäusewerkstoff	1.4404

Ausgangsgrößen

Ausgangssignal 1	4 .. 20 mA, 2-Leiter
Ausgangssignal 2	20 .. 4 mA, 2-Leiter
Zulässige Bürde, jeweils	R _{Lmax} = (UB - 12 V) / 20 mA [kΩ]
Genaugkeit nach DIN 16086, Grenzpunkteinstellung	≤ ± 0,25 % FS typ. ≤ ± 0,5 % FS max.
Genaugkeit bei Kleinstwerteinstellung (B.F.S.L.)	≤ ± 0,15 % FS typ. ≤ ± 0,25 % FS max.

Temperaturkompensation Nullpunkt	≤ ± 0,008 % FS / °C typ. ≤ ± 0,015 % FS / °C max.
Temperaturkompensation Spanne	≤ ± 0,008 % FS / °C typ. ≤ ± 0,015 % FS / °C max.
Nicht-Linearität bei Grenzpunkteinstellung nach DIN 16086	≤ ± 0,3 % FS max.
Hysterese	≤ ± 0,1 % FS max.
Wiederholbarkeit	≤ ± 0,05 % FS

Anstiegszeit	≤ 2 ms
Langzeitdrift	≤ ± 0,1 % FS typ. / Jahr

Umgebungsbedingungen	
Kompensierter Temperaturbereich	-25 .. +85 °C
Betriebs- / Umgebungstemperaturbereich ¹⁾ ²⁾	T6, T85 °C, T ₅₀₀ T120 °C Ta = -25 .. 60 °C / -20 .. 60 °C T5, T95 °C, T ₅₀₀ T130 °C Ta = -25 .. 70 °C / -20 .. 70 °C T105 °C, T ₅₀₀ T140 °C Ta = -25 .. 80 °C / -20 .. 80 °C T4 Ta = -25 .. 85 °C / -20 .. 85 °C
Lagertemperaturbereich	-40 .. +100 °C
Mediumstemperaturbereich ¹⁾ ²⁾	T6, T85 °C, T ₅₀₀ T120 °C Ta = -25 .. 60 °C / -20 .. 60 °C T5, T95 °C, T ₅₀₀ T130 °C Ta = -25 .. 70 °C / -20 .. 70 °C T105 °C, T ₅₀₀ T140 °C Ta = -25 .. 80 °C / -20 .. 80 °C T4 Ta = -25 .. 85 °C / -20 .. 85 °C

C E -Zeichen	EN 61000-6-1/2/3/4; EN 60079-0/11/15/26/31; EN 50303
Vibrationsbeständigkeit nach DIN EN 60068-2-6 bei 10 .. 500 Hz	≤ 20 g
Schutzart nach DIN EN 60529 ³⁾	IP 67
Relevante Daten für die Ex-Anwendung	Ex ia, ic
Versorgungsspannung	12 .. 28 V DC

Maximaler Speisestrom	I _l = 100 mA
Maximale Speiseleistung	P _i = 0,7 W
Anschlusskapazität des Sensors	C _i ≤ 22 nF
Induktivität des Sensors	L _i = 0 mH
Sicherheitsbarriere	2-kanalig, R _{min} = 280 Ω (z. B. Pepperl & Fuchs Z789)

Isolationsspannung ⁴⁾	50 V AC, mit integriertem Überspannungsschutz nach EN 61000-6-2
Sonstige Größen	
Restwelligkeit Versorgungsspannung	≤ 5 %
Stromaufnahme	≤ 25 mA
Lebensdauer	> 10 Mio. Lastwechsel (0 .. 100 % FS)
Gewicht	~ 300 g

Anm.:	Verpolungsschutz der Versorgungsspannung, Überspannung-, Übersteuerungsschutz, Lastkurzschlussfestigkeit sind vorhanden. FS = Full Scale = bezogen auf den vollen Messbereich B.F.S.L. = Best Fit Straight Line
	¹⁾ -20 °C mit FPM Dichtung, -25 °C auf Anfrage
	²⁾ mit M12x1 Stecker nur bis -25 °C möglich
	³⁾ bei montierter Kupplungsdose entsprechender Schutzart
	⁴⁾ 500 V AC auf Anfrage

Einsatzbereiche:

Kennzahl Typenschlüssel	1		9	A	C	
ATEX KEMA 05 ATEX 1016X	I M1 Ex ia I Ma	II 1G Ex ia IIC T6, T5 Ga II 1/2G Ex ia IIC T6, T5 Ga/Gb II 1D Ex ia IIIC T85/T95 °C Da	II 2G Ex ia IIC T6, T5 Gb	II 3G Ex nA IIC T6, T5 Gc	II 1D Ex ta IIIC T85/T95 °C II 2D Ex tb IIIC T85/T95 °C Db	II 3G Ex ic IIC T6, T5 Gc II 3D Ex ic IIIC T85/T95 °C Dc
IECEx KEM 08.0014X	Ex ia I Ma	Ex ia IIC T6, T5 Ga Ex ia IIC T6, T5 Ga/Gb Ex ia IIIC T85/T95 °C Da	Ex ia IIC T6, T5 Gb	Ex nA IIC T6, T5 Gc	Ex ta IIIC T85/T95 °C Ex tb IIIC T85/T95 °C Db	Ex ic IIC T6, T5 Gc Ex ic IIIC T85/T95 °C Dc
Einsatzgebiete	Bergbau Schutzart: eigensicher ia mit Barriere	Gase/leitender Staub Schutzart: eigensicher ia mit Barriere	Gase Schutzart: eigensicher ia mit Barriere	Gase Schutzart: nicht funkend nA	leitender Staub Schutzart: staubgeschütztes Gehäuse	Gase/leitender Staub Schutzart: Eigensicher ic mit Barriere

Geräte für andere Schutzklassen und Einsatzgebiete (siehe Vorderseite) sind auf Anfrage erhältlich.

Typenschlüssel:

HDA 4 7 X 6 - AA - XXXX - XXXX - E XX - 000

Anschlussart mechanisch

4 = G1/4 A ISO 1179-2

Anschlussart elektrisch

6 = Gerätestecker M12x1, 4-pol.

Ausgangssignal

AA = Signal 1: 4 .. 20 mA, 2-Leiter
Signal 2: 20 .. 4 mA, 2-Leiter

Messbereiche Signal 1 in bar (max. Betriebsdruck)

0040; 0060; 0100; 0160; 0250; 0400; 0600

Messbereiche Signal 2 in bar

0040; 0060; 0100; 0160; 0250; 0400; 0600; 1000

Zulassung

E = ATEX / IECEx

Spannungsfestigkeit

N = 50 V AC gegen Gehäuse


Schutzklassen und Einsatzgebiete (Kennzahl)

	ATEX	IECEx
1 =	I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T6, T5 Ga II 1/2 G Ex ia IIC T6, T5 Ga/Gb II 2 G Ex ia IIC T6, T5 Gb II 1D Ex ia IIIC T85/T95 °C Da	Ex ia I Ma Ex ia IIC T6, T5 Ga Ex ia IIC T6, T5 Ga/Gb Ex ia IIC T6, T5 Gb Ex ia IIIC T85/T95 °C Da
9 =	II 3G Ex nA IIC T6, T5 Gc nur in Verbindung mit elektrischem Anschluss „6“ und der Schlagschutz-Sicherungs-Metallhülse (siehe auch Geräteabmessungen)	Ex nA IIC T6, T5 Gc
A =	II 1D Ex ta IIIC T85/T95 °C II 2D Ex tb IIIC T85/T95 °C Db nur in Verbindung mit elektrischem Anschluss „6“ und der Schlagschutz-Sicherungs-Metallhülse (siehe auch Geräteabmessungen)	Ex ta IIIC T85/T95 °C Ex tb IIIC T85/T95 °C Db
C =	II 3G Ex ic IIC T6, T5 Gc II 3D Ex ic IIIC T85/T95 °C Dc	Ex ic IIC T6, T5 Gc Ex ic IIIC T85/T95 °C Dc

Modifikationsnummer


000 = Standard

Geräteabmessungen:

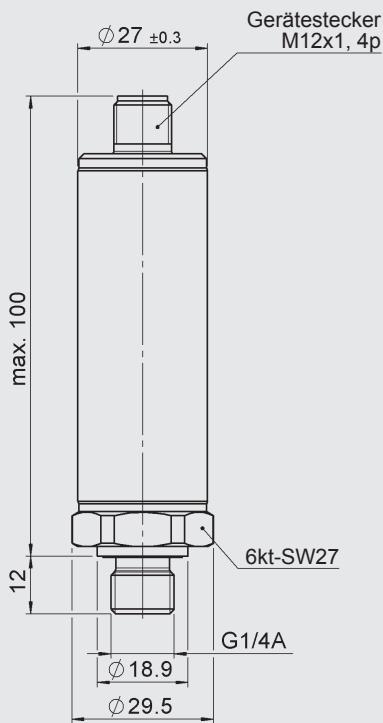

Steckerbelegung:

M12x1

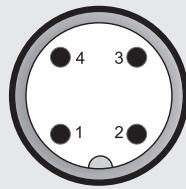


Pin HDA 4746-AA

1	+ Signal 1 (für Ausgangssignal 1)
2	- Signal 1 (für Ausgangssignal 1)
3	+ Signal 2 (für Ausgangssignal 2)
4	- Signal 2 (für Ausgangssignal 2)

Mit Schlagschutz-/Sicherungsmetallhülse:

Schutzklassen und Einsatzgebiete (Kennzahl): 9, A

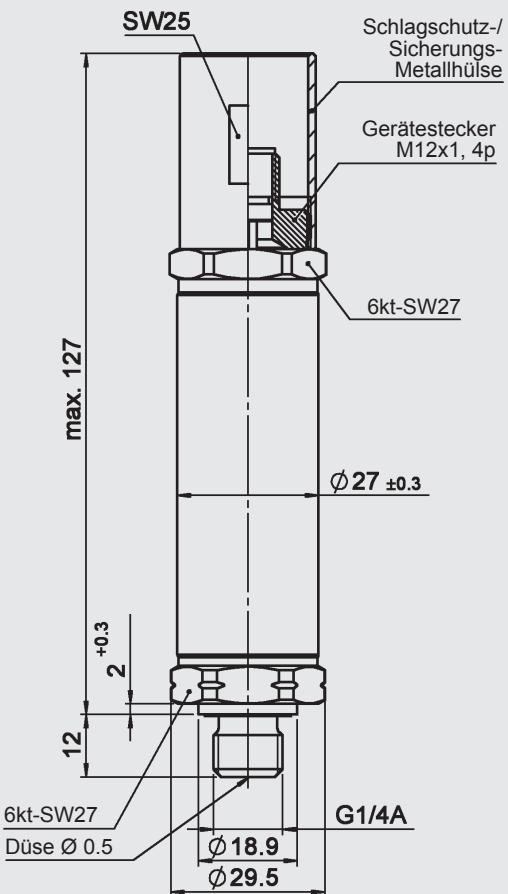

Die Schlagschutz-/ Sicherungsmetallhülse ist im Lieferumfang enthalten. Für den elektrischen Anschluss ist eine gerade Kupplungsdoze erforderlich. Z.B. Kupplungsdoze M12x1, 4-pol, gerade mit 3m Leitung geschirmt: ZBE 06S-03, Mat. Nr. 6098243

Anmerkung:

Die Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf die beschriebenen Betriebsbedingungen und Einsatzfälle.

Bei abweichenden Einsatzfällen und/oder Betriebsbedingungen wenden Sie sich bitte an die entsprechende Fachabteilung.

Technische Änderungen sind vorbehalten.

HYDAC ELECTRONIC GMBH

Hauptstraße 27, D-66128 Saarbrücken
Telefon +49 (0)6897 509-01
Telefax +49 (0)6897 509-1726
E-Mail: electronic@hydac.com
Internet: www.hydac.com

